


## Výrobní činnost

Nová kalibrace modulu PCM byla zavedena do výroby od 09/2000 (výrobní kód YL).

## Servisní pokyny

Viz "Shrnutí".

1. Proveďte předběžnou a hlavní kontrolu pomocí FDS2000/WDS.
  - Zkontrolujte, zda ventilátor pracuje správně.
  - Zkontrolujte, zda správně měří ukazatel teploty.
  - Zkontrolujte činnost lambda sondy (HO2S) a snímače množství nasávaného vzduchu (MAP).
  - Vymažte všechny uložené kódy a vyměňte díly, je-li třeba.
2. Zaznamenejte údaje lambda sondy vozidla s použitím FDS2000/WDS.
3. Vizuálně zkontrolujte hadici odvzdušnění,
  - zda je vedena správně.
  - Zkontrolujte vodní výstupní přírubu a ujistěte se, že horní část hadice nebo přívodní hadice topení není ucpaná.

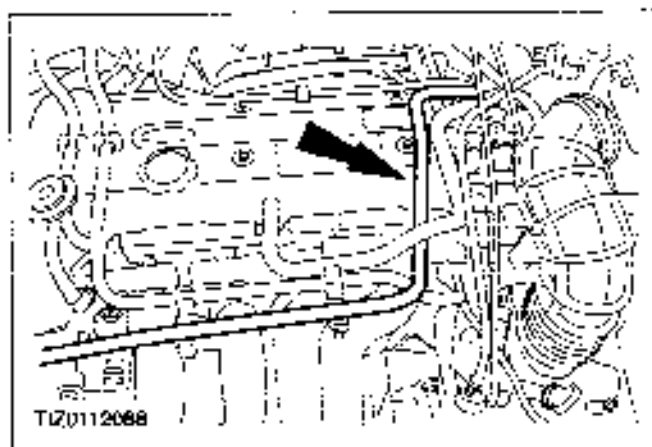

**POZNÁMKA:** Jestliže se zjistí jakékoliv poškození expanzní nádržky nebo víčka, zejména na okraji hrdla nádržky, měla by být namontována nová nádržka nebo víčko (viz "Požadované díly").

4. Proveďte vizuální kontrolu expanzní nádržky a víčka, zda nejsou poškozené.
5. Proveďte vizuální kontrolu, zda kapalina expanzní nádržky nevybledla nebo zda se netvoří sraženiny.